


ONE S Steher unten - Schema A, C und G:

Montageset: 720102863 - MS6016

Butylband auf den Steher über Eck aufbringen. Den vormontierten Winkel in die Ausfräsung einstecken und mit den 6x20mm Schrauben in die Muffe verschrauben. Auf Position achten.

Auf Passgenauigkeit achten.

Steher fest anziehen und schwarzes Band aus dem Montagepaket über den Winkel kleben

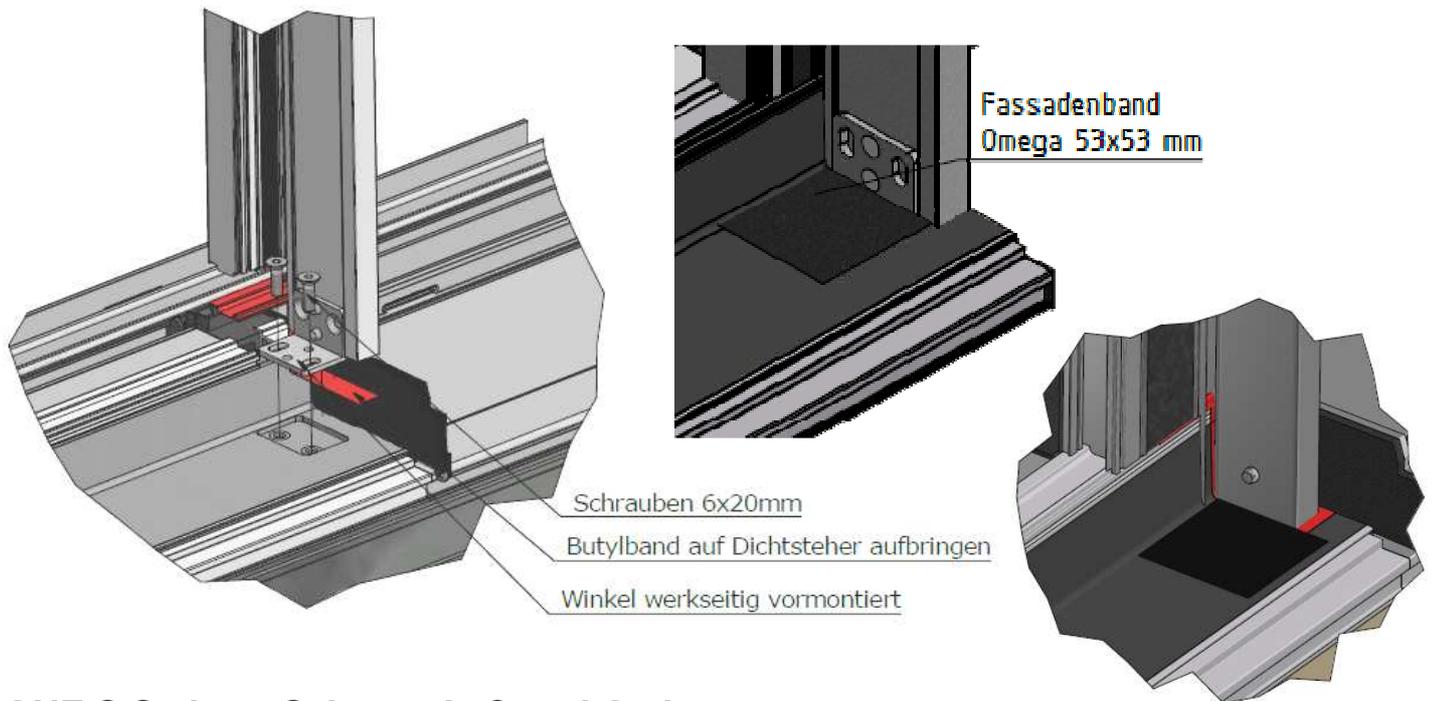


ONE S Steher - Schema A, C und G oben:

Montageset: 720102863 - MS6016

Butylband auf den Steher über Eck aufbringen. Der Dichtsteher wird mit 2 Stk M6x20mm gesichert, exakt ausgerichtet und eingemessen und mit 2 Stk. 4x20mm Schrauben gegen Verrutschen gesichert.

Auf Passgenauigkeit achten.

Steher fest anziehen

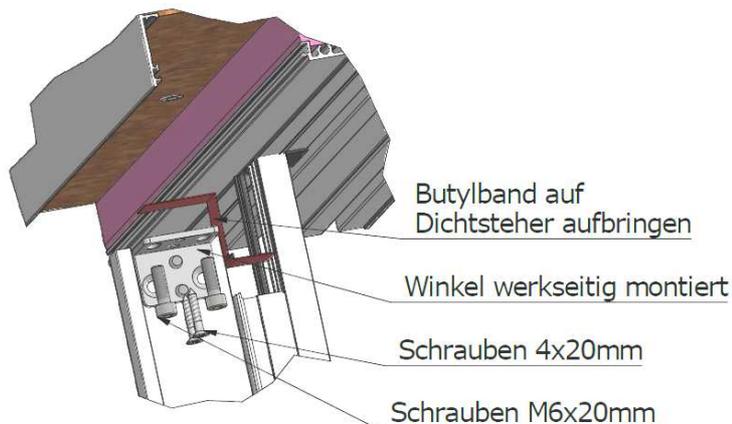


HS Steher oben:

Montageset: 720102863 - MS6016 - FeAl-S-Montageset Dichtsteher

Butylband auf den Steher über Eck aufbringen. Dichtsteher in Position bringen und mit Schrauben M6x20 leicht verschrauben.

Auf Passgenauigkeit achten.

Steher fest verschrauben.

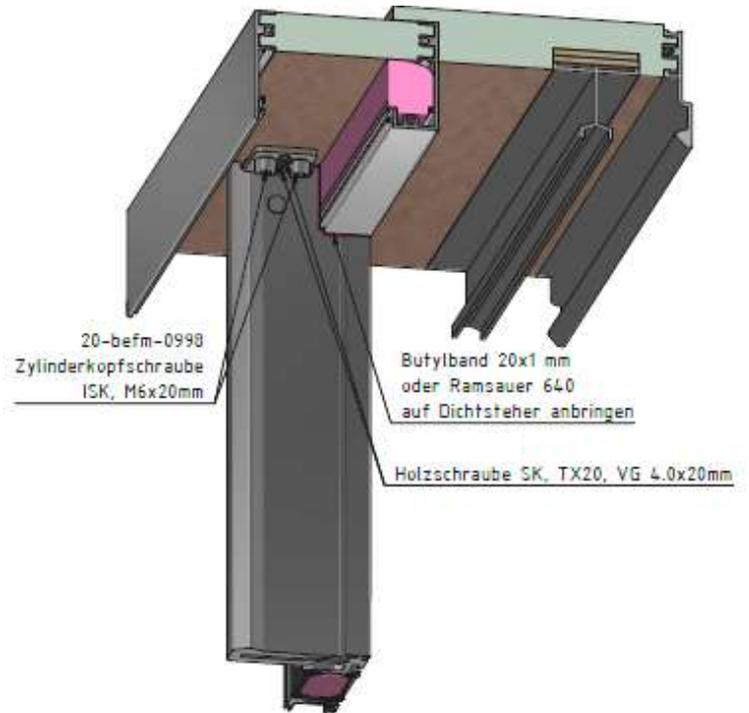

HS Steher unten:

Montageset: 720102863 - MS6016 - FeAl-S-Montageset Dichtsteher

Butylband auf den Steher über Eck aufbringen. Dichtsteher mit dem Verbindungswinkel unten in die Vertiefung stellen und mit Senkkopfschrauben M6x20 leicht anziehen.

Auf Passgenauigkeit achten.

Steher fest verschrauben

