



## MONTAGEANLEITUNG NURGLASECK RUBIN 78, RUBIN 90, DIAMANT 89, TITAN 101 CONNECTING AND GLASSING OF FRAMELESS GLASS-CORNER

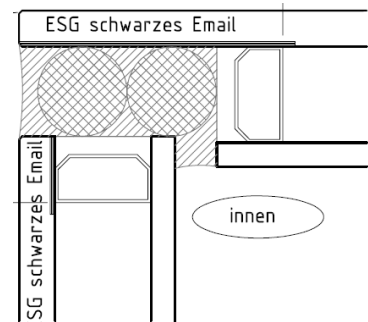


Montagekleber oder Leim auf die Gehrungsflächen der waagrechten Rahmenteile auftragen.

Put glue on the front areas of the head and the sill.

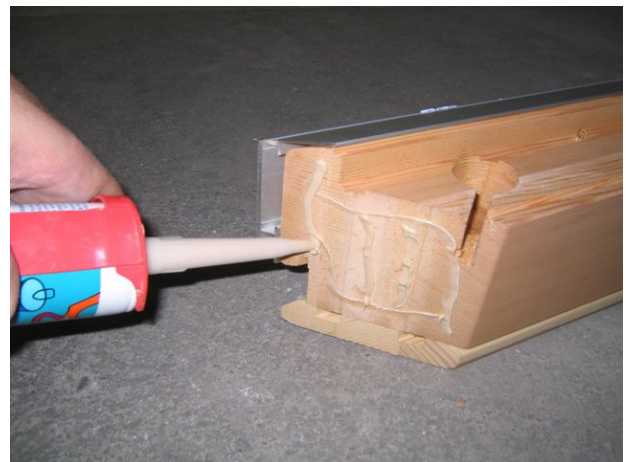

Arbeitsplattenverbinder in die 2 Öffnungen am Rahmen einsetzen und mit Gabelschlüssel 10mm fest zusammenziehen. Dabei darauf achten, dass die Rahmenteile bündig sind und gegebenenfalls ausrichten. Austretenden Kleber sofort entfernen.  
Put the screw-connectors into the prepared openings and screw the head and the sill together tightly by using an 10mm open-end wrench. Give care that the parts stay in line. Resignedly glue has to be removed immediately.

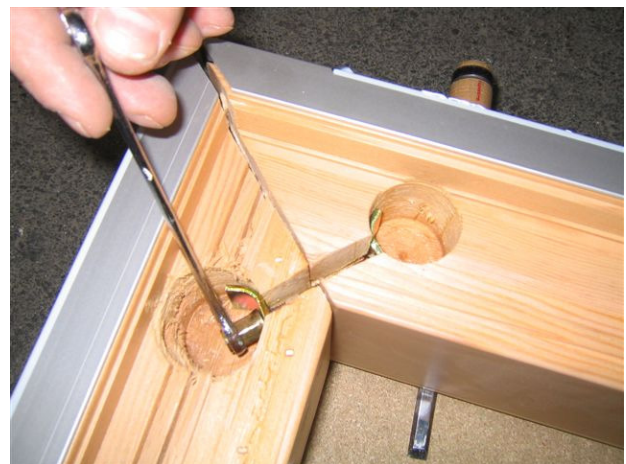

Die mitgelieferten Glasklötze einlegen. Der Abstand der Klötze von den Glasscheibenecken soll 1 Klotzlänge betragen. Keinesfalls den Klotz ganz ins Eck schieben – Glasbruchgefahr!  
Bei Glasbreite > 2m soll der Abstand der Klötze von den Glasscheibenecken etwa 2 Klotzlängen betragen.

Install the frame first. Put the glass shims onto the sill. The glass shim shall have a distance of appr. 2 inches to the corner. Do not place the shim directly in the corner. Glass cracking may be the result! If the glass panel is wider than appr. 6 feet, place the shims appr. 4 inches off the corner.



Holz und Alu-Sprossen Klebeflächen reinigen um bessere Haftung für Klebebänder und Silikon zu erreichen. Trockenzeit mind. 10 Minuten.

If mullions are to glue onto the glass-panel: clean the surface of the mullions first to ensure proper gluing.

Doppelseitiges Klebeband 0,5x13mm auf den Glasanschlag lt. Foto aufkleben. Dabei die Hinterlüftungsöffnungen frei halten.

Place the double-sided gluing tape 0,5x13mm onto the glass rebate as shown in the foto. Ensure that the drain-openings keep free.



Glasecken reinigen. Glasscheibe auf die Glasklötze einsetzen und rundum auf gleiche Falzlufte ausrichten. Achtung: gegen das Herausfallen sichern!

Clean the edges of the frameless glass corner from dust. Put the glass panel onto the shims and center the glass panel in the frame. CAUTION: make sure that the glass panels don't crash inwards!

Die Fuge Glas : Rahmen mit dem mitgelieferten Silikon rundum abdichten. Die Glasklötze müssen dazu ca. 2mm zurückspringen. Glasleisten einsetzen, ausrichten und mit den mitgelieferten Glasleistenstiften befestigen.

Tighten the joint glass to frame with the silicone out of the hardware box.. Then put the glass stops in and fix them with the nails out of the hardware box.



Den oberen und unteren Eckbereich vollständig mit dem im Beschlägepaket mitgelieferten Dichtstoff FASSADE 350 abdichten.


Tighten the gap between head, sill and the glass panel corner with the silicone FASSADE 350 which is supported in the hardware box.





2 Rundschnüre 15mm (mitgeliefert im Beschlägepaket) von außen in den Nurglasstoß eindrücken.

Put 2 foam-ropes (from the hardware box) into the outside gap of the glass corner.

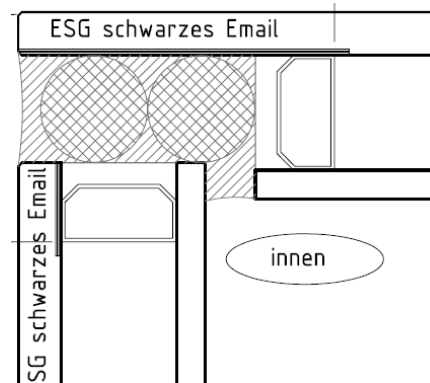

Glasleisten einsetzen, ausrichten und mit den mitgelieferten Glasleistenstiften befestigen.

Put the glass stops in and fix them with the nails out of the hardware box.



Vor dem Versiegeln des Nurglasstoßes, die angrenzenden Glasflächen mit Klebeband abkleben.

Before tightening the glass edge, protect the surrounding glass with an adhesive tape.





Den Glasstoß über die ganze Länge vollständig mit FASSADE 350 ausfüllen. Dabei soll die Fuge gefüllt sein und etwas Material nach außen vorquellen.

Fill the gap of the glass corner completely with the silicone FASSADE 350 out of the hardware box. The gap shall be filled completely and there shall be some material overhang.


Zuerst mit einem geraden Spachtel das Silikon eben eindrücken.

Compress in the silicone throughout the whole length with a straight spatula.



Dann mit Wasser benetzen, den Spachtel leicht durchbiegen und in einem Zug die Fuge von unten nach oben leicht nach innen gewölbt abziehen. Klebeband entfernen.

Water the silicone. Bend the spatula and peel off the protruding silicone in one act from top to the bottom. Take off the adhesive tape.

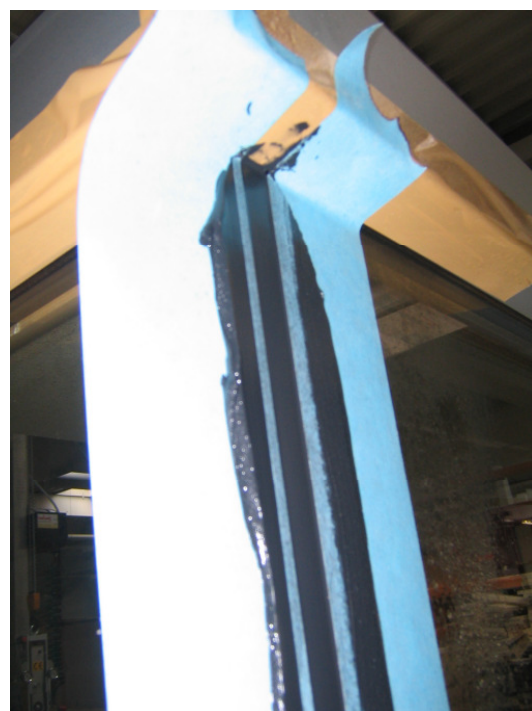



Nur bei Holz/Alu:

Rückseite der Alu-Eckkappen aus dem Zubehöropaket und Ecken der Alurahmen mit geeignetem Alu-Primer entfetten.

Only with Alu cladded windows:

Clean the backside of the Alu-Corner-Caps from the accessory-package and the corners of the Alu-frames with proper Aluminium-primer.

Rückseite der Alu-Eckkappen mit elastischem Montagekleber oder Silikon bestreichen und mit Klebeband auf Zug über die Alu-Rahmenecke kleben.

Apply silicone onto the backside of the Alu-Corner-Caps and glue it over the corners of the Alu-Frames by help of an adhesive tape.



Die zu versiegelnden Alu-, Holz- und Glasfugen zuerst reinigen und entfetten (Silikonhaftung!), dann innen und außen mit Silikon (mitgeliefert im Beschlägapaket) versiegeln.

Clean the sealant joints of Aluminium, wood and glass (adhesion of the silicone) with proper Aluminium-primer first. Then seal the glass-panels inside and outside by mean of the silicone out of the hardware box.